

Modifikation der Maestro 32/96 bei Warmstartproblemen

Bitte beachten Sie, dass beim Austausch des Kondensators C58 aufgrund der 4-Layer Architektur der Soundkarte mit entsprechender Vorsicht und Sorgfalt gearbeitet werden muss. Unbedingt ist auch die Polung des Elektrolyt-Kondensators zu beachten, wobei als Orientierung die weiß markierte Fläche auf der Platinenoberseite mit dem Minus-Pol des Kondensators übereinstimmen muss. Der Elektrolyt Kondensator ist ein Standardbauteil mit den Spezifikation 3,3 uF, 16Volt, stehende Bauform.

